



B&S Sachverständigen GmbH

Robert-Gerwig-Straße 17
78315 Radolfzell
Tel.: 0 77 32 / 82 17 07
Fax.: 0 77 32 / 82 17 98

Vertragspartner der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT)

Amtliches Kennzeichen	KN-FM 408	Sitzplätze / Türen	5 / 5	
Fahrzeugart	Geländewagen / SUV	Laderaum/Inhalt	540 ltr	
Fabrikat	Porsche	Radstand	2855 mm	
Typ	Cayenne Turbo	Zul.Gesamt-Gewicht	3080 kg	Nutzlast ca.725 kg
Aufbauart/Ausf.	Sport-Utility-Vehicle	Erstzulassung	10.09.2004	
		Nächste HU	02.13	
Fz.Identifikations-Nr.	WP1ZZZ9PZ5LA81169	Abgelesener km-Stand	178.942 km	
Motorart	Ottomotor 8 Zyl.	Gesamtfahrstrecke	178.942 km	
Leistung/Hubraum	331 kW (450 PS) / 4511 ccm	Anzahl Besitzer / Farbe	4 / Lapisblau metallic/STAHLGRAU	
Reifen/Zust. 1.Achse	: 275/40R20 0,5/--/--/0,5mm	Trag.- / Gesch.-Idx. / Sich.Kz.	: 106 / Y /	Ecelera
Reifen/Zust. 2.Achse	: 275/40R20 2,5/--/--/2,5mm	Trag.- / Gesch.-Idx. / Sich.Kz.	: 106 / Y /	Ecelera
Reserverad	: Reparaturset			

Ausstattung:

Batterie zusätzlich, CD-Wechsler, Home-Link (Garagentoröffner), Lenkrad mit Multifunktion, Radnaben - Abdeckungen
Porschewappen farbig, Schiebedach elektrisch, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Telefonmodul für Porsche
Communications Management (PCM), Wärmeschutzverglasung verstärkt, Zusatzheizung

nicht berücksichtigte Ausstattung:

- keine -

*letzte Währung
116.000 €*

Folgende Fahrzeugüberprüfung wurde nach dem DAT-Prüfungsverfahren durchgeführt:

- Leasingrückgabe

Aufgrund des in der Anlage zu diesem Prüfgutachten ermittelten Untersuchungsergebnisses wird festgestellt:

Festgestellte Mängel siehe Anlage

*Leiten
Bremsanlage
Inspektion
Optische Schäd.*

Honorarschl.: 090700

SV-Honorar	110,-- EUR	Zuschlag	0,-- EUR
+ 19% MwSt.	20,90 EUR	+ 19% MwSt.	0,-- EUR
Gesamt	130,90 EUR	Gesamt	0,-- EUR

Bewertungstag 22.03.2013

Ort und Datum Radolfzell 03.04.2013

@111115/03448/EUR

Anlage(n) 1 Blatt
13 Foto(s)

Stempel

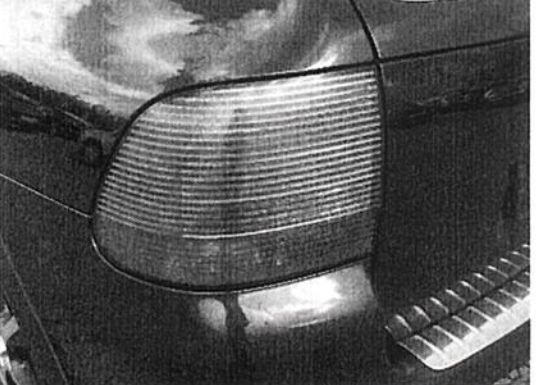
Der Sachverständige Michael Schweizer

Leasingnehmer:

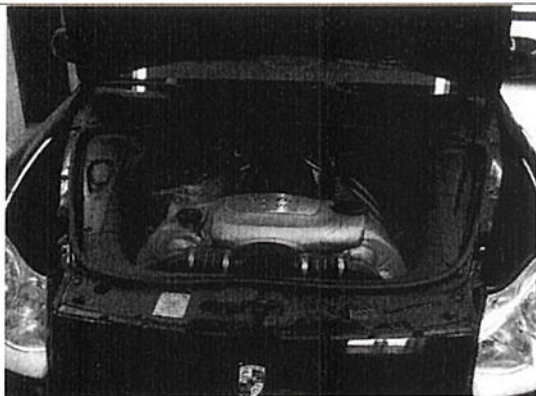
Vertrags-Nr.: 124659

Pos.	Aggregat / Bemerkungen	Reparaturkosten/Minderwerte		Schadensbild
		Gesamt	davon über- durchschnittl.	
Pflichtangaben				
1	Diagonal von Vorne	0,00	0,00	
2	Diagonal von Hinten	0,00	0,00	
3	Instrumententafel bei laufendem Motor	0,00	0,00	

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig

Pos.	Aggregat / Bemerkungen	Reparaturkosten/Minderwerte		Schadensbild
		Gesamt	davon über- durchschnittl.	
4	Innenraum / Serviceheft / Schlüssel	0,00	0,00	
Karosserie außen / Beleuchtung				
7	Türen	350,00	350,00	
	Alle Türen Kanten abgestoßen. Türe hinten rechts beschädigt, decklackieren.			
9	Hauben	50,00	50,00	
	Heckklappe Wischerarm defekt, ersetzen.			
16	Beleuchtung	0,00	0,00	
	Feuchtigkeitsbildung in beiden Rückleuchten.			

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig

Pos.	Aggregat / Bemerkungen	Reparaturkosten/Minderwerte		Schadensbild
		Gesamt	davon über- durchschnittl.	
Innen-/Kofferraum/Bereifung				
21	Verkleidungen	0,00	0,00	
	Verschmutzt			
25	Felgen	0,00	0,00	
	2 Felgen mit Randsteinkontakt, 2 Felgen mit leichten Korrosionsschäden.			
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung				
28	Motorraum/Kapselung	0,00	0,00	
38	Betriebsbremse	1.700,00	1.700,00	
	Brems Scheiben vorn und hinten Mindeststärke unterschritten, mit Belägen ersetzen.			

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig